

Отчет по выполнению предписания №958

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте (ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад «Колосок» п. Сергиевский

во исполнение решения о проведении выездной проверки по пожарному надзору №958 от «10» ноября 2021 года в период с 9 час. 00 мин. «19» ноября 2021 года по 17.00 мин. «02» декабря 2021 года государственным инспектором г. Саратов по пожарному надзору Блиновым Алексеем Петровичем проведена (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» (далее – МАДОУ «Детский сад Колосок»), осуществляющего деятельность по адресу: Саратовская обл, г. Саратов, п. Сергиевский, ул. Октябрьская зд 19/2, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад «Колосок» Чеблуковой Л.А.

- Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудио связи с местом их установки) (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); **не выполнено (требуется финансирование)**

Здание литер А согласно технического паспорта от 20.08.2012г.

- На объекте защиты в помещениях (помещения №2, 4, 6 согласно технического паспорта) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией (п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); **выполнено**

Здание детского сада литер А согласно технического паспорта от 07.09.2006г.

- На объекте защиты в помещениях (в подвале, на 1-м этаже помещения №7, 21, 17, 18, на 2-м этаже помещения №22, 23, 24, 25, 26, 27, 36 согласно технического паспорта) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией (п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); **выполнено**

- На объекте защиты помещения складского назначения (на 2-м этаже помещения №22, 25, 26, 27 согласно технического паспорта) не отделены от лестничной клетки противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проеме установлена деревянная не противопожарная дверь) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013); **не выполнено (требуется финансирование)**

- На объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной

опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (на 2-м этаже помещения №22, 25, 26, 27 согласно технического паспорта) и не обозначена его категория на входной двери с наружной стороны (п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013); **не выполнено (требуется финансирование)**

- На объекте защиты выход на кровлю из лестничной клетки выполнен не через противопожарный люк 2-го типа по закреплённой стальной стремянке (люк, стремянка отсутствуют) (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2013);

- На объекте защиты дверь, отделяющая лестничную клетку (на 2-м этаже помещение №29 согласно технического паспорта) от помещения (на 2-м этаже помещение №30 согласно технического паспорта) не оборудована приспособлениями для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020); **не выполнено (требуется финансирование)**

- На объекте защиты на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения (помещение №8 согласно технического паспорта) наружу составляет менее 0,8м. (фактически на лоджии ширина проеме перед металлической лестницей составляет 0,65м.) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 4.2.19 СП 1.13130.2020); **выполнено**

- На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); **не выполнено**

- На объекте защиты на 1-м этаже над эвакуационным выходом из помещения (помещение №8 согласно технического паспорта) на лоджию и далее наружу отсутствует световое табло «Выход» (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 5.3 СП 3.13130.2009); **не выполнено (требуется финансирование)**

- На объекте защиты на 1-м этаже около эвакуационного выхода из помещения (помещение №8 согласно технического паспорта) на лоджию и далее наружу отсутствует ручной пожарный извещатель ручной пожарной (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020); **не выполнено (требуется финансирование)**

- На объекте защиты должен быть предусмотрен алгоритм С принятия решения о пожаре автоматической пожарной сигнализацией (алгоритм С выполняется при срабатывании одного извещателя пожарного и дальнейшем срабатывании другого извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении), однако при срабатывании одного извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Гранит-8 поступает сигнал «пожар», при этом в каждом помещении установлено по два извещателя пожарных (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); **не выполнено (требуется финансирование)**

Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020); **не выполнено (требуется финансирование)**

- На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (при снятии извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Гранит-8 поступает сигнал «пожар») (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.5 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); **не выполнено (требуется финансирование)**

- На объекте защиты запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа осуществляется в ручном режиме (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); **не выполнено (требуется финансирование)**

- На объекте защиты на 1-м этаже помещения (помещения №10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 согласно технического паспорта) не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); выполнено
Срок устранения выявленных нарушений — 01.10.2022. Отказано в проведении проверки прокуратурой Саратовской области

Количество нарушений: 15, из них связанные с:

- эксплуатацией систем пожарной автоматики: 5;
- неисправностью СОУЭ: 1;
- несоответствие эвакуационных путей и выходов: 2.
- иные:7.

И.о заведующего МАДОУ
п. Сергиевский



Л.А.Чеблукова